

deli得力

使用说明书

人民币鉴别仪（点验钞机）
JBYD 2196 33315 33316 (B)



得力集团有限公司



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	1
后部结构介绍	2
操作指南	2
正确的点钞操作方法	2
机器外部构造	3
功能使用说明	3
常见故障分析及排除	4
产品保修卡	6

1 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0℃-40℃的温度中工作，如在0℃以下或40℃以上时会致使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避免可能对电网产生强干扰的用电电器（如手机、电钻、电焊机等等），应避免强光直射和强磁场干扰，以免造成器伤失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或者操作人员离开时，务必切断电源，本产品有发热部件，请勿遮挡散热孔。
6. 如发现下列情况时，应立即停止使用并通知维修人员进行检查：
 - ▲ 电源线、插头、插座、开关等出现异常发热现象。
 - ▲ 电源线、插头、插座、开关等出现异常打火现象。
 - ▲ 电源线、插头、插座、开关等出现异常冒烟现象。
 - ▲ 电源线、插头、插座、开关等出现异常异味现象。

技术指标

整机重量：4.95kg

电源：AC220V(1±10)% 50Hz

功率：80W

保险管电流：2A

环境温度：0℃-40℃

外形尺寸：302mmx255mmx200mm

点钞速度：≥900张/分

点钞尺寸：长度110~175mm，宽度50~110mm

票额厚度：0.075~0.15mm

进钞容量：≥130张


接钞容量：≥130张

计数显示屏范围：1~9999张

预置数显示屏范围：1~100张

4 后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺钉
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(在内置)
- 6 外接显示器接口

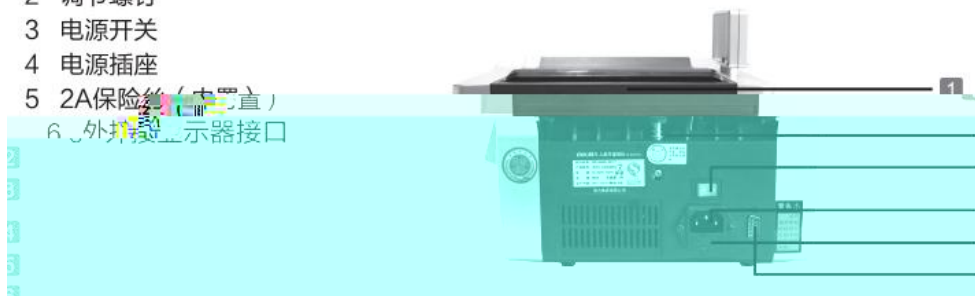

操作指南

1. 将适配器的一头插到市电（交流220V）电源座上，打开电源开关，机器自检后，蜂鸣器响二声说明机器自检正常，显示器显示“0”，如有其他符号显示，见故障自诊代码与排除方法。

2. 避免错鉴和撕钞，点钞前应将下列纸币剔除：

- | | |
|-------------|------------|
| A、用白纸补了疤的纸币 | B、经过洗涤的纸币 |
| C、污渍严重的纸币 | D、破损，裂口的纸币 |

3. 快速点钞

当只需要清点张数而不需要鉴伪时，开启电源开关，按“功能”键调至“计数”模式，然后将同面额的一叠纸币捻成一定的斜度，平放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上纸币全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的数字就是该面额纸币的数量。取出接钞架纸币，下次清点纸币时显示器上显示的数值自动清零后重新计数。

4. 注意事项：


用户使用锂电池工作，当机器发出“电量不足”提示音时，用户需使用适配器对电池充电。待机或关机均可充电。充电3小时左右能充满，充满后可连续工作4小时以上。每月至少让电池耗尽关机一次，可延长电池使用寿命。

非公司专用电池和电源适配器不得使用，以免引起机器损坏或其他隐患。

正确的点钞操作方法



机器外部构造

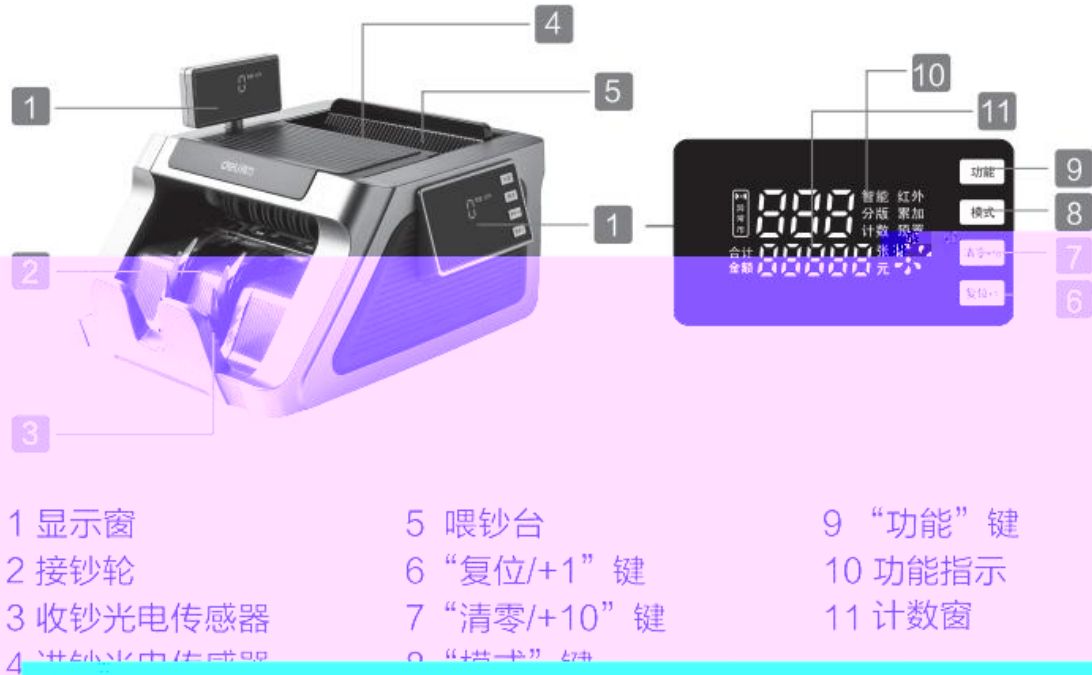

功能使用说明

智能：可清点第五套五元以上人民币，并分出不同面值的纸币，并具有鉴伪能力。

合计金额：在合计点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计金额，并具鉴伪功能。

分版：能清分不同版本与不同面值的纸币人民币，同时具有鉴伪能力。

合计计数：可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，适用于点检纸币人民币和硬币。

2.模式：按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”，显示屏上相应说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键预置张数。在点钞计数达预置张数时，机器自动停止，未纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点钞。取消点按1次“模式”键即可退出。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，进入累加方式。每次清点完批取未点检的纸币后，再次清点时张数在原有基础上累加。

功能使用说明

3. 清零：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。
4. 复位：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。
5. 语音报数：开机出现欢迎语，点钞后语音提示鉴别结果和金额按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。
6. USB在线升级功能：请登录行为官网www.nbdeji.com，点击右上角“客户服务”，点击“下载中心”选择下载相应软件进行升级。
7. 报警提示：在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、残张（半张）时，机器自动停止，收钞口报警灯第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。


代码	内容	代码	内容	代码	内容
E1※	磁头异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

1. 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节喂钞台调节螺钉，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间，感到有拉力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶

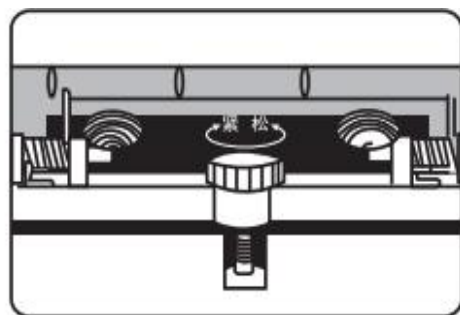

2. 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示屏显示故障代码，具体如下：


显示屏显示	故障原因	排除方法	显示屏显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头
CE3	宽度检出槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			

常见故障分析及排除

3. 易损件更换方法

当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需要更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。

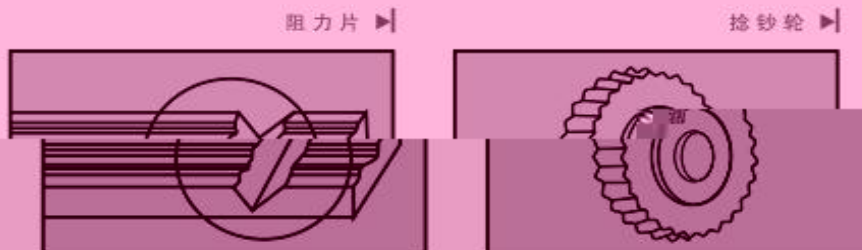

4. 回收

请将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可防止废弃物处理不受控并帮助推动材料回收。

5. 常见故障分析及排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 
<small>(插好电源插头)</small> | 
<small>(开启电源)</small> | 
<small>(请维修人员更换保险管座内的保险丝)</small> | <small>(调整电压)</small>
AC220V |
| 1. 电源线插头是否插入插座? | 2. 是否停电或没开开关? | 3. 保险丝是否已被烧断? | 4. 使用电源电压是否过低? |

启停方式失灵

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
<small>(清扫进钞传感器)</small> | 
<small>(接好连线)</small> | 
<small>(更换传动带)</small> | 
<small>(调节螺钉)</small> |
| 1. 进钞传感器是否积尘? | 2. 接钞传感器与主电路板连线是否中断? | 3. 主传动带是否断裂? | 4. 机器是否卡钞? (清除卡钞并调节螺钉) |

计数不够准确

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 
<small>(调整送钞台位置)</small> | 
<small>(清扫左、右计数管)</small>
发射接收 | 
<small>(更换橡胶配件)</small> | <small>(按正确的进钞方法操作)</small>
见按正确的进钞示意图(第三页) |
| 1. 进钞台位置是否已调试好? | 2. 计数传感器是否积尘? | 3. 阻力皮、捻钞轮是否严重磨损? | 4. 放钞 |

识

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本产品的用户，如果产品因



商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维	故障状况		客户签字	维修人签字	日期
修 记 录					

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地 址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地 址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
修 记 录					

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江宁海得力工业园



执行标准：GB16999-2010

保留备用



浙江得力